



fahrzeugcheck123.de

GEHECKT. GEKAUFT. GLÜCKLICH.

MUSTER-PRÜFBERICHT · SO SIEHT IHR BERICHT AUS

Ihr Zustandsbericht

BMW Baureihe 4 Cabrio (G23) M440i xDrive



1,4

GESAMTBEWERTUNG

200+

Prüfpunkte

48.495 km

Laufleistung

02/2022

Erstzulassung

Kein

Unfallschaden

Das steckt in Ihrem Bericht:

Fahrzeugdaten & Ausstattung · Unfallschadenprüfung · Lackschichtdickenmessung · Technikprüfung · Probefahrt & Fehlerspeicher · Innenraum · Schadenübersicht · Kalkulation & Kaufpreisanalyse · Fazit des Prüfers · Fotodokumentation

MUSTERBERICHT

fahrzeugcheck123.de

Alstedder Straße 2 · 44534 Lünen
02306 9107781 · info@fahrzeugcheck123.de

Auf einen Blick

Die Zusammenfassung aller geprüften Bereiche. Jede Kategorie wurde von unserem Prüfer vor Ort bewertet – die Details finden Sie auf den folgenden Seiten.

1,4
GESAMT

Technisch und optisch in sehr gutem Zustand

Keine besonderen Auffälligkeiten. Für Alter und Laufleistung ein sehr gepflegtes Fahrzeug.

✓ Kaufempfehlung

Bewertung der Einzelbereiche

BEREIFUNG

1

Profiltiefe 6 mm, DOT 2024

LACKZUSTAND

2

Kleine Kratzer, altersgerechter Zustand

KAROSSERIE

2

Kein Rost, 2 kleine Dellen – für Alter und Laufleistung in Ordnung

BELEUCHTUNG

1

Alle Leuchten funktionstüchtig

MOTORZUSTAND

1

Trockene Motorfläche, ruhiger Motorlauf

PROBELAUF / PROBEFAHRT

1

Keine Auffälligkeiten

INNENZUSTAND

2

Lenkrad mit leichtem Abnutzungsansatz

Unsere Bewertungsskala

1 – Sehr gut

ohne Beanstandung, neuwertig

2 – Gut

leichte Gebrauchsspuren

3 – Befriedigend

übliche Gebrauchsspuren

4 – Ausreichend

deutliche Abnutzung

5 – Mangelhaft

instandsetzungsbedürftig

Hinweis: Dies ist ein anonymisierter Musterbericht. Alle personenbezogenen Daten wurden entfernt oder verfremdet. Ihr persönlicher Bericht ist in Aufbau und Umfang identisch.

Inhalt und Auftrag

Inhalt des Dokuments

Auf einen Blick	2	Beleuchtung, Wartung, Inspektionen	11
Auftrag und Prüfungsbedingungen	3	Probefahrt und Fehlerspeicher	12
Fahrzeugdaten	4	Innenraum – Zustand	13
Ausstattung – Serie	5	Schadenübersicht Karosserie	14
Ausstattung – Sonderausstattung	6	Schadenübersicht Innenraum	15
Fahrzeugdokumente	7	Kalkulation	16
Bereifung	7	Kaufpreisanalyse	17
Unfallschadenprüfung	8	Fazit des Prüfers	18
Lackschichtdickenmessung	9	Schlusswort	19
Technikprüfung	10	Fotodokumentation	20

Auftrags- und Prüfungsübersicht

Auftragsnummer	Musterbericht – Beispielprüfung
Auftraggeber	Herr Beispiel Kunde
Prüfer	Herr Prüf Meister, Kfz-Techniker
Prüfungsdatum	Beispieltermin

Prüfungsbedingungen

Wetterbedingungen	Die Wetterbedingungen waren gut.
Lichtverhältnisse	Die Lichtverhältnisse waren für eine Begutachtung ausreichend.
Fahrzeugzustand (Reinigung)	Das Fahrzeug wurde auf unseren Wunsch hin gereinigt, um eine sichere Begutachtung zu gewährleisten.
Fahrzeug zugänglich	Ja

Fahrzeugdaten

BMW Baureihe 4 Cabrio (G23) M440i xDrive

Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA*****	KBA-Nr. (HSN/TSN)	0***/**
Erstzulassung	21.02.2022	Getriebeart	Automatik, 8-Gang
Fahrzeugart	Pkw	Hubraum / Leistung	2.998 ccm / 275 kW
Aufbauart	Cabriolet	Farbe / Lackart	Black Sapphire Metallic
Kraftstoff	Superbenzin	Türen / Sitzplätze	2 / 4
Emissionsklasse	EU6d	Laufleistung (abgelesen)	48.495 km
Antriebsart	Allradantrieb	Nächste HU	09.2025
Anzahl Vorbesitzer	1	Anzahl Schlüssel	2
Re-Import	nein	Deutsche Erstauslieferung	ja

Kaufrechtliche Angaben

MwSt.-Ausweis	Ausweis möglich
Garantie	Das Fahrzeug hat keine Garantie. Laut Verkäufer kann diese gegen Aufpreis angeboten werden.
Gewährleistung	Das Fahrzeug wird mit der gesetzlichen Gewährleistung verkauft.
Gewerbliche Nutzung	Das Fahrzeug wurde gewerblich genutzt.
Vermietungsfahrzeug	Es handelt sich nicht um ein Vermietungsfahrzeug.

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer und die KBA-Nummer sind in diesem Musterbericht unkenntlich gemacht. In Ihrem persönlichen Bericht sind sie vollständig aufgeführt.

Ausstattung – Serie

Serienmäßige Ausstattungsmerkmale laut Herstellerdatenbank und Prüfung vor Ort.

Ablage-Paket, Aerodynamik-Paket M-Technic, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart xDrive (Allrad), Armauflage vorn, Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang), Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar, Ausstattungs-Paket Connected Professional, BMW Live Cockpit Professional, Bordcomputer, M Sportbremsen (Bremsättel lackiert), Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperation), DAB-Tuner, Diebstahlsicherung für Räder, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung, Durchladeeinrichtung, Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweitertem Umfang, Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic, Erste-Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Exterieurumfänge Ceriumgrau, Fahrassistenz-Systeme: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung, Speed-Limit-Anzeige), Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrerlebnisschalter, Fensterheber elektrisch, Fernentriegelung Heckklappe, Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten Velours, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getränkehalter vorn und hinten, Getriebe Sport-Automatic mit Steptronic (8-Stufen), Gurtbringer, Heckleuchten LED, Innenausstattung Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumententafel Sensatec, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Klimaautomatik 3-Zonen mit automatischer Umluft-Control, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion, Lenksäule mechanisch verstellbar, Leuchtweitenregelung (automatisch), Licht- und Regensensor, Lichtassistent (Follow me home), Mild-Hybrid 275 kW, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Service-Systeme: ConnectedDrive Services, TeleServices, Intelligenter Notruf, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug/Polsterung Leder Vernasca mit Kontraststeppung M, Sitze vorn elektrisch verstellbar (links mit Memory), Sitzheizung vorn, Sitzlehnenbreitenverstellung vorn links, Sportdifferential, Sport-Fahrwerk (M-Technic) mit variabler Sportlenkung, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Start-Stop-Knopf, Verdeck schwarz, Wärmeschutzverglasung getönt, Warndreieck, Wegfahrsperre

Ausstattung – Sonderausstattung

Zusätzlich verbaute Ausstattung – wertbildend bei Kauf und Wiederverkauf.

Adaptives Fahrwerk M-Technic (variable Sportlenkung), Bedienelemente galvanisiert, Business-Paket Professional (Spiegel-Paket, BMW Live Cockpit Professional, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts elektrisch verstellbar, Alarmanlage), Fahrassistenten-System Driving Assistant Professional (Spurwechselassistent, Falschfahrwarnung, Speed-Limit-Anzeige, Geschwindigkeits-Regelanlage Aktiv mit Stop&Go-Funktion, Frontkollisionswarnung, Heckaufprall-Vermeidung, Kreuzungs-Assistent, Querverkehrs-Assistent, Ausweich-Assistent, Ampel-Erkennung, Spurwechsel-Warnsystem, aktiver Spurhalteassistent), Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), Innovations-Paket (Scheinwerfer Laserlicht, Fernlichtassistent, Head-up-Display, Komfortzugang), LM-Felgen vorn/hinten 8x19 / 8,5x19 (Doppelspeiche 792 M, Bicolor), Metallic-Lackierung, Open-Air-Paket (HiFi-Lautsprechersystem, Nackenheizung, Windschutz, Lenkrad heizbar), Parkassistent-Paket Plus (Remote 3D View, Rückfahrkamera Top View, Surround-Kamerasystem, Rückfahr-Assistent, Rückfahrlilfe Notbremsfunktion), Sicherheitsgurte M, Sicherheitssystem Active Protection, Sound-System Harman/Kardon

Die Sonderausstattung fließt in die Bewertung des Marktwerts ein. Eine gut ausgestattete Fahrzeugkonfiguration kann den Wiederverkaufswert deutlich beeinflussen.

MUSTERBERICHT

Fahrzeugdokumente und Bereifung

Fahrzeugdokumente

Fahrzeugschein (ZB Teil 1)	Lag vor, konnte geprüft werden – keine Auffälligkeiten in Ordnung
Fahrzeugbrief (ZB Teil 2)	Lag vor, konnte geprüft werden – keine Auffälligkeiten in Ordnung
Bordbuch	Lag vor, konnte geprüft werden – keine Auffälligkeiten in Ordnung
HU/AU-Bericht	Lag vor, konnte geprüft werden – keine Auffälligkeiten in Ordnung
Serviceheft	Lag vor, konnte geprüft werden – keine Auffälligkeiten in Ordnung
Serviceheft gepflegt	Ja in Ordnung
Sonstige Unterlagen	– Hinweis

Bereifung (montiert)

Achse	Hersteller / Typ	Art	Dimension	Profil links	Profil rechts	Zustand	DOT
Vorderachse	Pirelli P Zero	Sommerreifen	225/40 R19	5,9 mm	6,0 mm	Gut	2024
Hinterachse	Pirelli P Zero	Sommerreifen	225/40 R19	5,8 mm	5,9 mm	Gut	2024

Bereifung (2. Satz)

Achse	Hersteller / Typ	Art	Dimension	Profil links	Profil rechts	Zustand	DOT
Vorderachse	Pirelli P Zero	Winterreifen	225/40 R19	8,0 mm	8,0 mm	Neuwertig	2024
Hinterachse	Pirelli P Zero	Winterreifen	225/40 R19	8,0 mm	8,0 mm	Neuwertig	2024

Ein zweiter, nahezu neuwertiger Radsatz ist vorhanden – ein spürbarer Mehrwert, der beim Kaufpreis berücksichtigt werden sollte.

Unfallschadenprüfung

Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut sowie Lackschichtdickenmessung an allen relevanten Bauteilen.

Kein Unfallschaden festgestellt

Keine Nachlackierung

Keine Vorschäden

Reparierte Vorschäden	Es wurden keine Vorschäden festgestellt. Gemäß Verkäufer sind keine Vorschäden vorhanden.
Lackschichtdickenmessung	Im Rahmen einer Lackschichtdickenmessung der Karosserieaußenhaut konnte keine Nachlackierung festgestellt werden.
Bestehender Unfallschaden	Es wurde kein Unfallschaden festgestellt. Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweise	–



Unfallfrei nach Sichtprüfung

Es konnten keine bestehenden Unfallschäden und keine Hinweise auf reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Lackschichtdickenmessung

Gemessene Lackstärke je Bauteil. Abweichungen vom Originalwert weisen auf Nachlackierungen oder Spachtelarbeiten hin – hier wurden keine festgestellt.

Bauteil	Lackstärke	Bewertung
Motorhaube	170 µm	Originallackstärke
Kotflügel vorne links	168 µm	Originallackstärke
Tür vorne links	160 µm	Originallackstärke
Tür hinten links	169 µm	Originallackstärke
Seitenwand hinten links	159 µm	Originallackstärke
Heckklappe	157 µm	Originallackstärke
Seitenwand hinten rechts	149 µm	Originallackstärke
Tür hinten rechts	155 µm	Originallackstärke
Tür vorne rechts	169 µm	Originallackstärke
Kotflügel vorne rechts	172 µm	Originallackstärke
Dach	–	Stoffverdeck – nicht lackiert

Weitere Schäden, Abnutzungen und Gebrauchsspuren sind der Fotodokumentation am Ende dieses Berichts zu entnehmen.

Technikprüfung

Funktions- und Sichtprüfung der zugänglichen technischen Baugruppen, ergänzt um Probelauf und Probefahrt.

Lichtmaschine / Generator	In Ordnung in Ordnung
Ölverlust	Es konnte kein Ölverlust festgestellt werden. in Ordnung
Klimaanlage	Die Klimaanlage ist funktionstüchtig. in Ordnung
Bremsanlage	Bremsbeläge vorne unter 30 % – Ersatz notwendig. zu beachten
Auspuffanlage	In Ordnung. Kein Defekt, kein Rost o. Ä. in Ordnung
Stoßdämpfer	In Ordnung in Ordnung
Batterie / Akkumulator	In Ordnung in Ordnung
Kupplung	In Ordnung in Ordnung
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen oder visuellen Mängel auf. in Ordnung
Getriebe	Das Fahrzeug verfügt über ein Automatikgetriebe. Bei der Probefahrt konnten keine Unstimmigkeiten festgestellt werden. in Ordnung
Zahnriemen	Fahrzeug verfügt über eine Steuerkette. Hinweis

Beleuchtung, Wartung und Service

Beleuchtungsanlage

Scheinwerfer	funktionstüchtig
Rücklichter	funktionstüchtig
Bremslicht	funktionstüchtig
Rückfahrlicht	funktionstüchtig
Blinker	funktionstüchtig
Warnblinkanlage	funktionstüchtig
Nebelscheinwerfer	funktionstüchtig
Abblendlicht	funktionstüchtig
Innenraumbeleuchtung	funktionstüchtig
Tagfahrlicht	funktionstüchtig

Wartung und Betriebsstoffe

Motoröl	In Ordnung
Bremsflüssigkeit	In Ordnung
Kühlflüssigkeit	In Ordnung
Motorraum, Zustand generell	In Ordnung

Inspektionen

Serviceheft	Digital
Letzte Inspektion	09.02.2024 bei 40.082 km
Nächste Inspektion	09.02.2025 bei 60.000 km
Lücken vorhanden?	Nein
Lückenlos beim Hersteller?	Ja, BMW-Fachwerkstatt

Probelauf, Probefahrt und Fehlerspeicher

Probelauf und Probefahrt

Probefahrt durchgeführt	Ja
Motorlauf	keine Auffälligkeiten
Lenkung	keine Auffälligkeiten
Kupplung	keine Auffälligkeiten
Getriebe	keine Auffälligkeiten
Tacho	keine Auffälligkeiten
Bremsgefühl	keine Auffälligkeiten
Auffällige Geräusche	keine Auffälligkeiten

Fehlerspeicher

Auslesung	Es liegt eine Meldung im Fehlerspeicher vor. 1 Eintrag
Fehlercode 030E0F	Powermanagement: Remote-Software-Upgrade aufgrund Batterialterung deaktiviert.
Einschätzung des Prüfers	Altersbedingte Einschränkung des Remote-Software-Upgrades. Batterie prüfen – aufgrund längerer Standzeiten entleert, gegebenenfalls aufladen.

Kombiinstrument

Warn- und Kontrollleuchten	keine aktiven Meldungen
----------------------------	-------------------------


Innenraum – Zustand

Funktions- und Sichtprüfung aller zugänglichen Bedien- und Ausstattungselemente.

Sicherheitsgurte	Funktionstüchtig – keine Schäden in Ordnung
Lenkrad	Funktionstüchtig – leichte Abriebspuren zu beachten
Armaturen	Funktionstüchtig – keine Schäden in Ordnung
Klimaanlage	Funktionstüchtig in Ordnung
Heizung / Lüftung	Funktionstüchtig in Ordnung
Verdeck / Dach	Funktionstüchtig – öffnet und schließt problemlos in Ordnung
Bedienelemente	Funktionstüchtig in Ordnung
Fensterheber	Funktionstüchtig in Ordnung
Rückspiegel	In Ordnung in Ordnung
Sitze	Funktionstüchtig – Fahrersitz mit Abriebspuren zu beachten
Handschuhfach	Funktionstüchtig in Ordnung
Radio / Infotainment	Funktionstüchtig in Ordnung
Boden	In Ordnung in Ordnung
Verkleidung	Funktionstüchtig in Ordnung
Dachhimmel	In Ordnung in Ordnung
Hupe	Funktionstüchtig in Ordnung
Geruch	Nicht vorhanden in Ordnung


Schadenübersicht – Karosserie

K = Kratzer · **D** = Delle · **R** = Rost · **N** = Nachlackierung. Alle Schäden an Karosserieaußenhaut und Innenraum sind zusätzlich in der Fotodokumentation festgehalten.

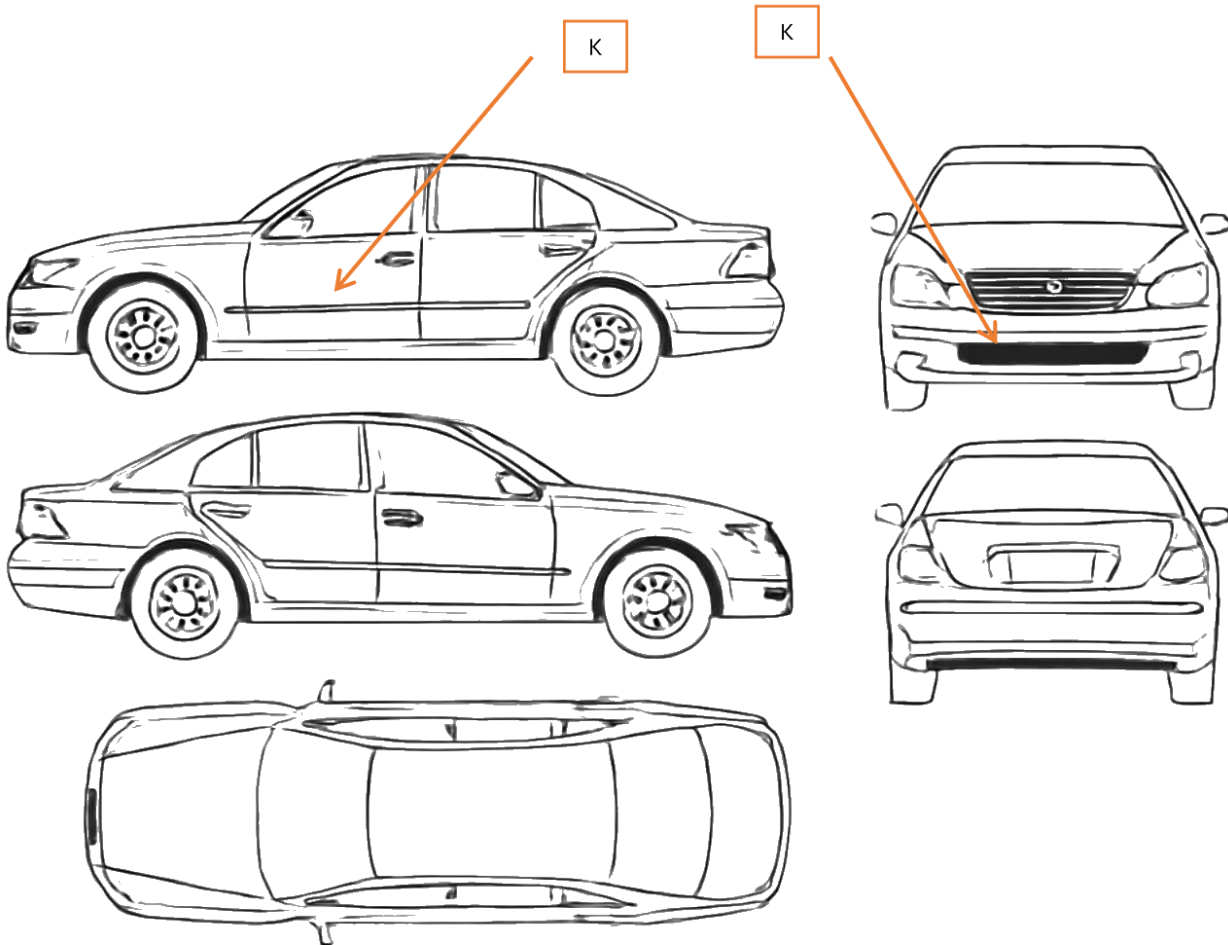

Schadenübersicht – Innenraum

K = Kratzer · **D** = Delle · **R** = Rost · **N** = Nachlackierung. Alle Schäden an Karosserieaußenhaut und Innenraum sind zusätzlich in der Fotodokumentation festgehalten.

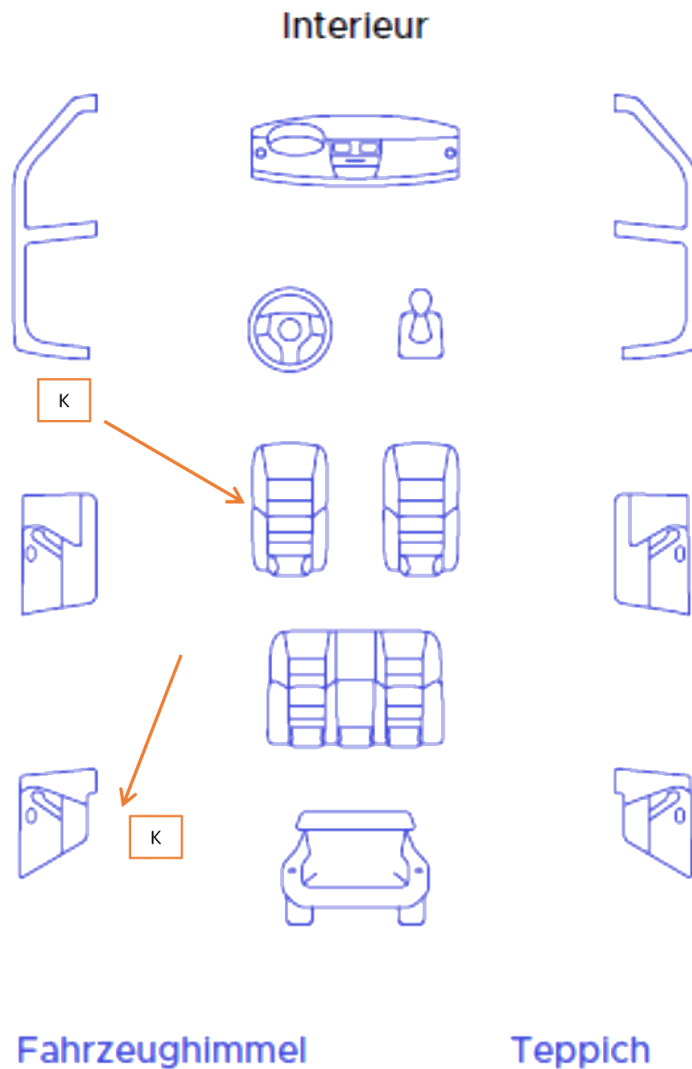

Kalkulation

Wertmindernde und werterhöhende Faktoren sowie in naher Zukunft anstehende Kosten – die Grundlage für Ihre Preisverhandlung.

Minderwerte durch Schäden an Karosserie und Innenraum

Bezeichnung	Bemerkung	Minderwert
Stoßstange vorne	Riss	1.980,00 €
Tür vorne links	Nachlackierung	580,00 €
Armlehne hinten links	Instandsetzen	300,00 €
Fahrsitz, Abnutzung	Smart Repair	250,00 €
Gesamt		3.110,00 €

Werterhöhung durch Um- oder Anbaumaßnahmen

Bezeichnung	Bemerkung	Mehrwert
–	–	–
Gesamt		0,00 €

Anstehende Kosten

Bezeichnung	Bemerkung	Reparaturkosten
Inspektion	in 2 Monaten fällig	950,00 €
HU/AU	in 2 Monaten fällig	145,00 €
Bremsbeläge vorne	Verschleißgrenze erreicht – ersetzen	600,00 €
Gesamt		1.695,00 €

Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die genannten Reparaturkosten sind Orientierungswerte und können im Einzelfall abweichen.

Kaufpreisanalyse

Gegenüberstellung von Angebotspreis und ermitteltem Marktwert unter Berücksichtigung von Zustand, Ausstattung und aktueller Marktlage.

Position	Betrag
Marktdurchschnitt	53.000 €
DAT-Preis	47.000 €
Verkaufspreis (Angebot)	54.500 €
Minderwerte	- 3.110 €
Mehrwerte	+ 0 €
Anstehende Kosten	- 1.695 €
Marktlage	+ 3.480 €
Wert am Markt	53.175 €

Angebotspreis 54.500 € · Ermittelter Marktwert 53.175 €

Der Angebotspreis liegt rund 1.325 € über dem ermittelten Marktwert – ein konkreter Ansatzpunkt für Ihre Preisverhandlung.

Bei der Wertermittlung werden Erstzulassung, Laufleistung, Allgemeinzustand sowie Schäden, die über normale Gebrauchsspuren hinausgehen, berücksichtigt. Zusätzlich fließt die aktuelle Marktsituation in die Bewertung ein.

Fazit des Prüfers

Das besichtigte Fahrzeug befindet sich, gemessen an Alter und Laufleistung, in einem sehr guten Allgemeinzustand. Die Karosserie weist lediglich geringfügige, alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren auf. Am Fahrersitz ist ein leichter Abrieb an der Seitenwange erkennbar, der jedoch als normal einzustufen ist. Die Reifen verfügen über ein sehr gutes Profil, zudem ist ein zweiter, noch unbenutzter Reifensatz vorhanden.

Aufgrund eines Aufsetzers sind an der Unterseite des Stoßfängers Kratzer sichtbar. Zusätzlich finden sich leichte Kratzer an der Fahrertür, die sich durch eine Reparaturlackierung instand setzen lassen.

Technisch befindet sich das Fahrzeug in einem einwandfreien Zustand. Die Probefahrt verlief ohne Beanstandungen, Motor und Getriebe arbeiten einwandfrei, das Fahrwerk zeigt keine Auffälligkeiten, Rostansätze konnten nicht festgestellt werden. Alle Aggregate sowie Ausstattungen funktionieren, das Dach öffnet und schließt problemlos.

Die Wartungshistorie ist vollständig und lückenlos, alle Services wurden bei BMW durchgeführt. Die nächste Wartung ist in etwa zwei Monaten fällig.

Insgesamt präsentiert sich das Fahrzeug sowohl optisch als auch technisch in einem sehr gepflegten und sehr guten Zustand.



Kaufempfehlung

Für dieses Fahrzeug kann eine Kaufempfehlung ausgesprochen werden.

Schlusswort

Es wird zugesichert, dass die Erstellung des Zustandsberichts unparteiisch und unabhängig erfolgt ist.

Der Bericht basiert auf einer sorgfältigen und gewissenhaften Begutachtung unter den zum Zeitpunkt der Prüfung gegebenen Bedingungen. Er stellt weder eine Garantie noch eine rechtliche Zusicherung dar und begründet keine Haftung – weder gegenüber dem Käufer noch dem Verkäufer.

Die Untersuchung beschränkt sich auf eine visuelle und funktionale Überprüfung der zugänglichen und relevanten Fahrzeugkomponenten. Eine Demontage oder das Zerlegen einzelner Baugruppen wurde nicht durchgeführt. Teile, Systeme oder Komponenten, die im Bericht nicht explizit erwähnt werden, sind nicht Gegenstand der Bewertung. Elektronische Steuergeräte, Sensoren sowie verdeckt verbaute Elemente konnten lediglich im Rahmen einer einfachen Funktionsprüfung berücksichtigt werden.

Die Beurteilung erfolgte unter den zum Begutachtungszeitpunkt gegebenen Licht-, Sicht- und Witterungsverhältnissen. Schäden oder Mängel, die nur bei bestimmter Belastung, längerem Fahrbetrieb oder speziellen Betriebsbedingungen auftreten, können mit den angewendeten Methoden möglicherweise nicht festgestellt werden.

Eine Einschätzung der langfristigen Zuverlässigkeit oder der künftigen Reparaturanfälligkeit des Fahrzeugs ist auf Basis dieser Untersuchung nicht möglich. Aussagen zu verdeckten Vorschäden, manipulierten Kilometerständen, zukünftigem Verschleiß oder der vollständigen Funktionsfähigkeit sämtlicher Assistenzsysteme sind nicht Bestandteil dieses Berichts.

Der Bericht dient ausschließlich der Dokumentation des Fahrzeugzustands zum Zeitpunkt der Begutachtung. Er ersetzt weder eine ausführliche Diagnose noch eine umfassende technische Überprüfung in einer Fachwerkstatt.

Fragen zu Ihrem Bericht? Unsere Kfz-Experten erklären Ihnen jedes Detail – rufen Sie uns an unter 02306 9107781. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar.

Fotodokumentation

Vollständige Bilddokumentation der Prüfung.



Frontansicht schräg links



Heckansicht schräg links

Fotodokumentation



Innenraum, Fahrerseite



Kofferraum



Lenkrad und Armaturen



Kombiinstrument, Laufleistung

Fotodokumentation



Cockpit und Infotainment



Mittelkonsole, Bedienelemente




Sitze und Innenraum



Sound-System Harman/Kardon

Fotodokumentation

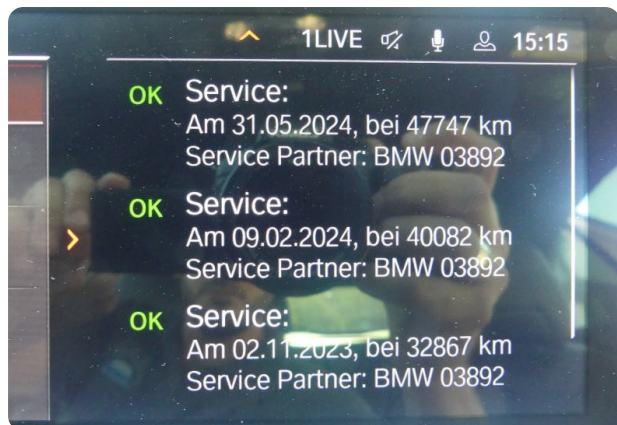

Digitale Service-Historie



Innenraum, Beifahrerseite

MUSTERBERICHT



fahrzeugcheck123.de

GEHECKT. GEKAUFT. GLÜCKLICH.

GEHECKT. GEKAUFT. GLÜCKLICH.

So sieht Ihr persönlicher Prüfbericht aus.

Über 200 Prüfpunkte, Probefahrt, Diagnose und komplette Fotodokumentation – erstellt von Kfz-Mechanikern, Karosseriebauern und Prüfsingenieuren. Damit Sie wissen, was Sie kaufen.

FAHRZEUGCHECK BUCHEN

Deutschlandweit vor Ort, ab 279 €.
100 % Geld-zurück-Garantie, wenn
das Fahrzeug vor unserer Prüfung
verkauft wird.

SO ERREICHEN SIE UNS

02306 9107781 · rund um die Uhr
info@fahrzeugcheck123.de
www.fahrzeugcheck123.de